


ZX-BCS多功能 变比组别测试仪

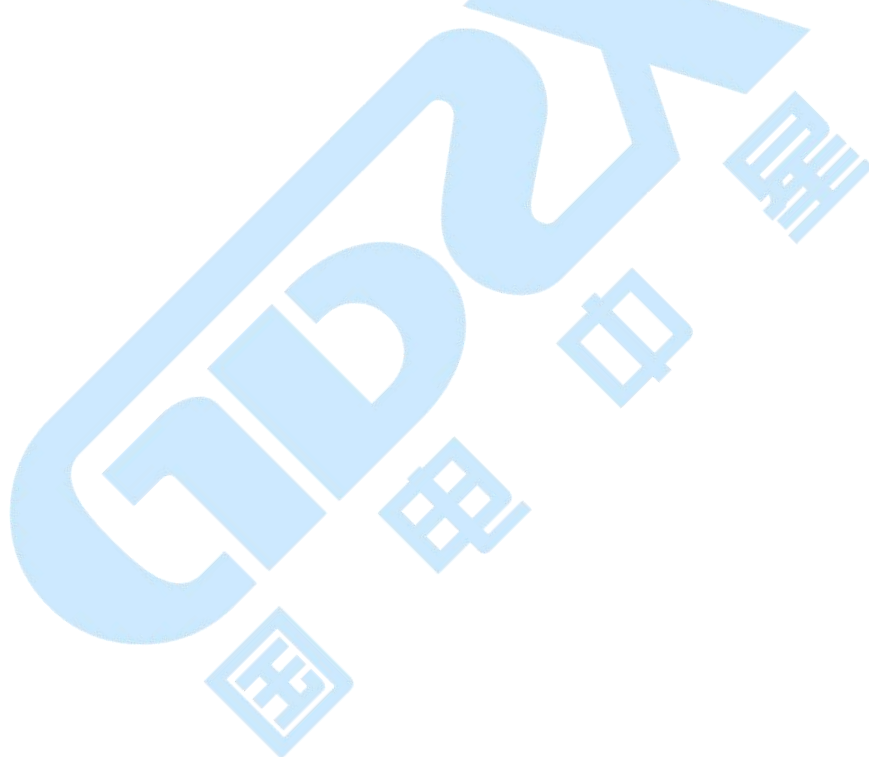

目 录

一、产品概述.....	- 3 -
二、产品特点.....	- 3 -
三、技术参数.....	- 4 -
四、工作原理图.....	- 5 -
五、结构外观.....	- 5 -
1. 结构尺寸.....	- 6 -
2. 面板布置.....	- 6 -
3. 键盘说明.....	- 6 -
六、液晶界面.....	- 7 -
1. 主菜单界面.....	- 8 -
2. 参数设置屏.....	- 8 -
3. 三相变压比测试.....	- 9 -
4. 三相匝数比测试.....	- 10 -
5. 单相变压器测试.....	- 12 -
6. Z 型变测试.....	- 13 -
7. 斯科特变压器（T 型变）测试.....	- 14 -
8. 逆斯科特变压器（T 型变）测试.....	- 15 -
9. 历史数据屏.....	- 16 -
七、接线方法.....	- 17 -
八、打印机的使用方法.....	- 18 -
九、电池维护.....	- 19 -

十、注意事项.....	- 19 -
十一、售后服务.....	- 20 -
十二随机附件.....	- 20 -



一、产品概述

根据 IEC 及国家有关标准规定，在电力变压器生产、用户交接和检修试验过程中，变压器变比试验是必做的项目。这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量，防止变压器匝间短路，开路，连接错误，调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的 ZX-BCS 多功能变比组别测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求，操作简便，功能完备，数据稳定可靠的特点外还是国内到目前为止第一款可以进行盲测（不知道被测变压器的联结方式及组别的情况下准确测量，同时能准确测量相角）、测试主变并列运行状态的变比测试仪；从根源上测试变压器并列运行的测试问题，能适应各种大中小型变压器变比测试的需要（包括整流变、非整点的移相变、斯科特及逆斯科特变压器），是到目前为止国内变比测试中技术最先进，测试项目最完善，测量参数最全面的变比测试仪。

ZX-BCS 多功能变比组别测试仪采用大屏幕真彩色液晶做为显示器，全中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面，人机对话界面友好，向量图显示及接线判断为检查电路的正确性提供了可靠的依据。全触摸式导电硅胶键盘操作方式，操作手感好，简便易学。仪器内置大容量掉电不丢失数据存储器，可将现场校验数据保存下来，最多可扩展存储 1000 组现场校验结果，可提供后台微机管理软件，将结果上传至计算机，实现微机化管理。

仪器采用本公司独立设计开模制造的工程塑料外壳，仪表外形美观、实用。现场测试操作方便。

二、产品特点

1. 真正三相测试：单相电源输入，内部数字合成三相标准正弦波信号源，通过高保真功率放大器，产生三相测试电源（失真度小于 0.1%、对称度优于 0.05%）输出，测试结果具有更好的等效性，不会出现组别误判等现象。

2. 功能强大：既可进行单相测量，又可实现三相绕组的自动测试，单相、三相均可测量极性，相角，一次完成测量 AB、BC、CA 三相的变比值、相角值、误差、分接位置、分接值等参数，可自动识别组号。
3. 相角测量功能：准确测量高、低压侧之间的相位角，可以对非整点的变压器进行变比和角度的测量。
4. 六角图显示功能：测试结果以数字和六角矢量图显示，直观的看出变压器连接组别情况。
5. 盲测功能：无需选择接线方式，无需选择接线组别，测量 Y/ Δ 、 Δ /Y 变压器无需外部短接，可根据选择的测试内容自动切换接线方式。完全可以对没有铭牌的变压器进行变比和组号的测量。
6. 分接测试：能快速测量在各分接开关位置的变比及变比误差，额定变比只需输入一次，不必反复输入就能计算出各分接位置的变比误差。
7. 同时具有匝数比测量和运行电压变比测量两种功能，运行变比能更真实的反映变压器在实际运行的情况下，电压变比的实际数值。
8. 抗振性好：军品接插件的使用增强了抗振性能。
9. 采用 5.6 寸高清真彩液晶屏，显示数据效果和矢量图效果直观细腻。
10. 本仪器所用的测试源是数字合成的标准正弦数字源，失真度小于 0.1%，不受工作电源质量的影响。
11. 携带方便：体积小，重量轻。
12. 可选装大容量锂离子充电电池，现场无需任何电源即可完成测试工作，一次充满可以连续进行 800 次以上的测量。

三、技术参数

1. 变比测量范围：0.8~10000。
2. 测量速度快：1 分钟内完成三相测试。
3. 测量精度:高压侧电压的测量精度 0.05%

低压侧电压的测量精度 0.1%

相角测量精度：0.1°

变比测量精度：0.1%（0.8—3000）

0.2%（3000—10000）

根据用户要求可订制全量程 0.1 级的设备

4. 携带方便、适合野外作业。
5. 重量：3Kg

四、工作原理图

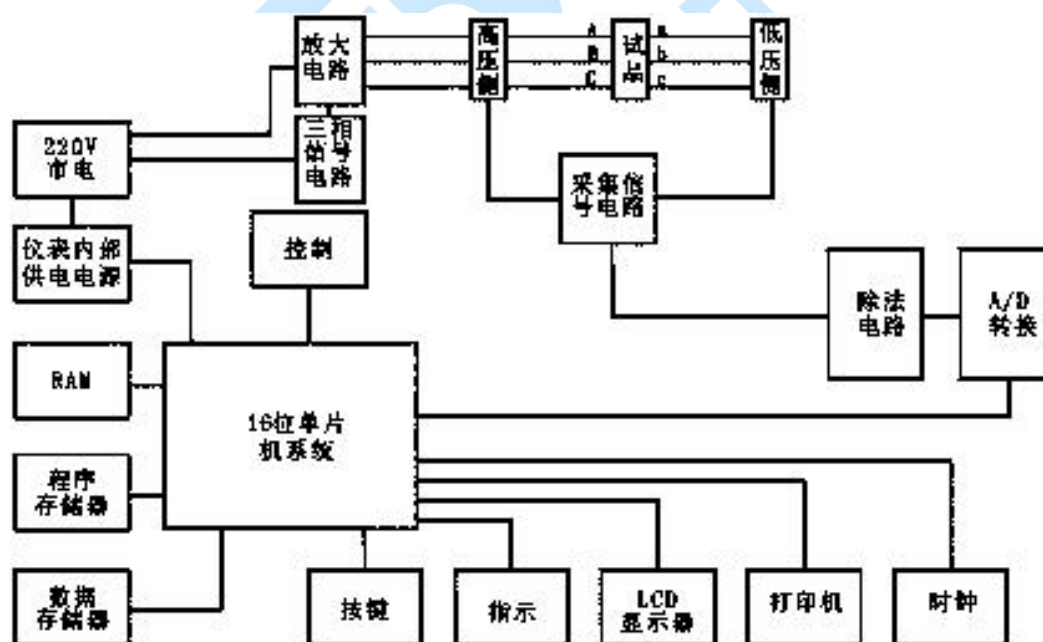


图 1

五、结构外观

仪器由主机和配件箱两部分组成，其中主机是仪器的核心，所有的电气部分都在主机内部，其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱，坚固耐用，配件

箱用来放置测试导线及工具。

1. 结构尺寸

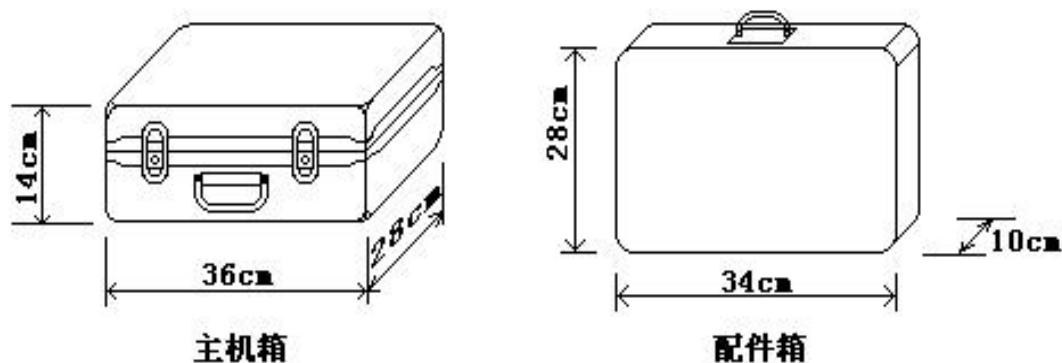


图 2 主机与配件箱尺寸

2. 面板布置



图 3 面板布置图

如图 3 所示：仪器上部分是变比测试航空插头，高压侧，1#低压侧，2#低压侧端子。中部是微型打印机，右上部还有串口、电源插座、接地、开关；面板左下方为 7 寸彩色液晶显示屏；液晶右侧为标准 30 键的控制键盘。

3. 键盘说明

键盘共有 30 个键，分别为：存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、软开关、退出、回车、自检、帮助、数字 1、数字 2 (ABC)、数字 3 (DEF)、数字 4 (GHI)、数字 5 (JKL)、数字 6 (MNO)、数字 7 (PQRS)、数字 8 (TUV)、数字 9 (WXYZ)、数字 0、小数点、#、辅助功能键 F1、F2、F3、F4、F5。

各键功能如下：

↑、↓、←、→键：光标移动键；在主菜单中用来移动光标，使其指向某个功能菜单，按确认键即可进入相应的功能；在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项，左右键改变数值。

键：确认键；在主菜单下，按此键显示菜单子目录，在子目录下，按下此键即进入被选中的功能，另外，在输入某些参数时，开始输入和结束输入。

退出键：返回键，非参数输入状态时，按下此键均直接返回到主菜单。

回车键：确认键，用来确认使所设置的参数生效或者进入所选择的屏。

存储键：用来将测试结果存储为记录的形式。

查询键：用来浏览已存储的记录内容。

设置键：在主菜单按下此键，直接进入参数设置屏。

切换键：出厂调试时生产厂家使用，用户不需用到此键。

自检键：保留功能，暂不用。

帮助键：用来显示帮助信息。

数字（字符）键：用来进行参数设置的输入（可输入数字或字符）。

小数点键：用来在设置参数时输入小数点。

键：保留功能，暂不用。

F1、F2、F3、F4、F5：辅助功能键（快捷键）。用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。

六、液晶界面

液晶显示界面主要有九屏，包括主菜单和八个子功能界面，下面分别加以

详细介绍。

1. 主菜单界面

主菜单如图 4 所示：



图 4 主菜单

当开机后显示主菜单，如图三所示的主菜单界面。主菜单共有八个功能选项，包括：参数设置、三相变压比、三相匝数比、单相变压器、Z 型变压器、主变并列运行、历史数据、系统校准，通过↑、↓、←、→键进行选择，选中的项目文字为反白显示（图中选中项目为“参数设置”），按确定键进入相应功能界面；屏幕顶端一行显示状态参量，包括：程序版本号，日期时间等；屏幕最下方一行为提示栏，为用户进行简单的操作提示，方便用户正确操作；同时显示出内部电池的电压幅值和剩余电量，以便操作人员随时观察仪器电池状态，当发现电池亏电时可及时充电。

2. 参数设置屏

在选中‘参数设置’功能时首先进入参数设置屏，如图 5 所示。

在参数设置屏中可见，需设置项目有：试品编号、额定变比、分接总数、等分接级、设置日期、设置时间等。显示屏最下一行为提示行，提示操作人员如何进行操作，在图四界面下，按上下键移动光标，按【确定】键所选参数项颜色发生变化，按数字键输入所需的参数后按【确定】键设置参数生效，所

选参数项颜色回复正常，设置完毕后就按【退出】键返回；各项参数的含义和作用如下：

- 试品编号：指被测变压器的编号，最多可输入 6 位。
- 额定变比：指被测试变压器的额定档位的高压侧与低压侧的电压变比值
- 分接总数：指变压器分接开关总的档位数
- 等分接级：变压器每档调整的电压百分比。
- 设置日期：设置当前的日期。
- 设置时间：设置当前的时间。

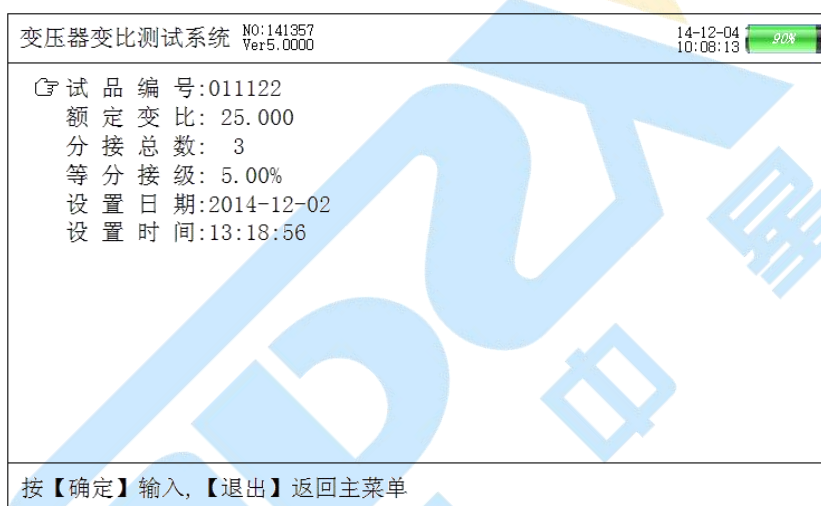


图 5 参数设置屏

3. 三相变压比测试

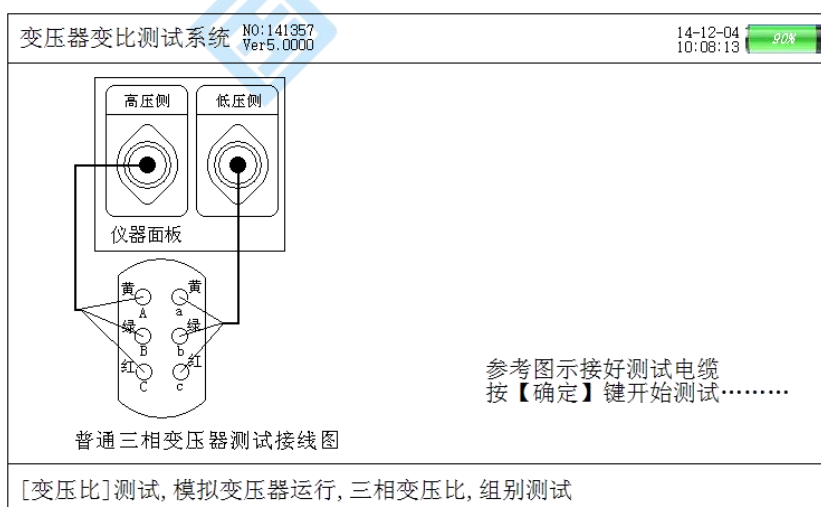


图 6 三相变压比测试接线提示屏

进行三相变压比测试之前应先进行参数设置，按【设置】键或选择“参数设置”项按【回车】进入参数设置屏进行参数设置，设置好各参数后按【退出】键回到主界面选择“三相变压比”测试选项按【回车】键进入接线提示屏（如图 6 所示），屏中给出了详细的接线图，操作人员可按照图示进行接线。

接线完成后按【回车】键开始自动进行测试，测试自动计数进行到 55 次自动停止计数，测试完毕，显示测试结果屏。提示行及测试结果屏如图 7 所示。

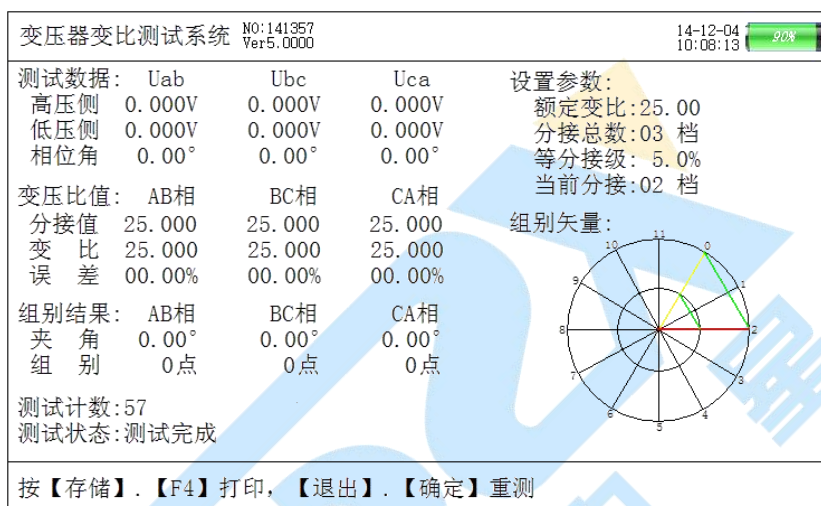


图 7 三相变压比测试结果屏

测试完毕后结果显示在液晶屏上，图 7 中可见：屏幕左侧显示的测试数据结果，包括：三相高压侧电压值、三相低压侧电压值、三相高低压之间的相角值（以上三项为测试过程的数据），各相的当前分接变比值、三相实测额定变比值、三相变比误差百分数、判定组别，测试计数的次数及测试状态。右侧显示的为设置的各个参数及组别的矢量图，图中可见：当前组别为 0 点，所以图中高压侧矢量图（外圈大三角形）与低压侧矢量图（内圈小三角形）角度方向重合。测试完成后按【存储】保存测试结果，【F4】打印。按【退出】返回，【确定】重新测试。

4. 三相匝数比测试

进行三相匝数比测试之前应先进行参数设置，按【设置】键或选择“参数设置”项按【回车】进入参数设置屏进行参数设置，设置好各参数后按【退出】

键回到主界面选择“三相匝数比”测试选项按【回车】键进入接线提示屏（如图 8 所示），屏中给出了详细的接线图，操作人员可按照图示进行接线。

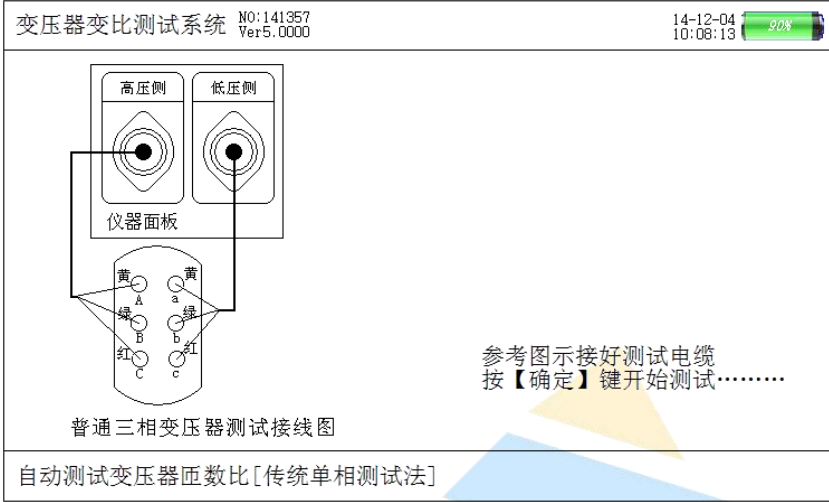


图 8 三相匝数比测试接线提示屏

接线完成后按【回车】键开始自动进行测试，测试自动计数进行到 42 次自动停止计数，测试完毕，显示测试结果屏。提示行及测试结果屏如图 9 所示。

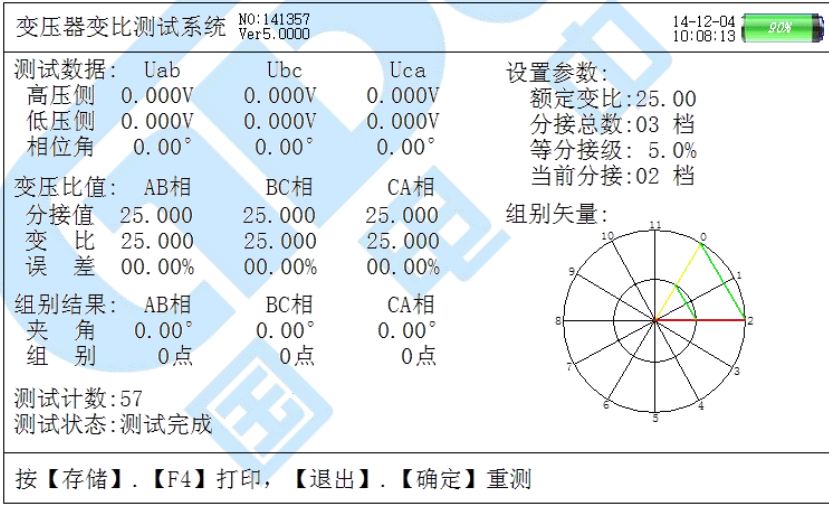


图 9 三相匝数比测试结果屏

测试完毕后结果显示在液晶屏上，图 9 中可见：屏幕左侧显示的测试数据结果，包括：三相高压侧电压值、三相低压侧电压值、三相高低压之间的相角值（以上三项为测试过程的数据），各相的当前分接变比值、三相实测额定变比值、三相变比误差百分数、判定组别，测试计数的次数及测试状态。右侧显示的为设置的各个参数。测试完成后按【存储】保存测试结果，【F4】打印，按【退

出】返回，【确定】重新测试。

5. 单相变压器测试

进行单相变压器测试之前应先进行参数设置，设置好各参数后按【退出】键回到主界面选择“单相变压器”测试项按【回车】键进入接线提示屏（如图 10 所示），按照单图示进行接线。

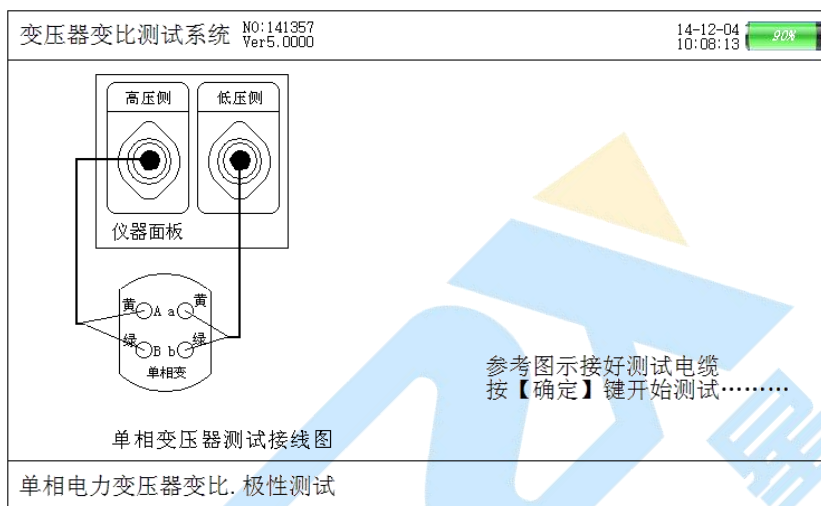


图 10 单相变压器测试接线提示屏

接线完成后按【回车】键，仪器开始自动进行测试，测试计数进行到第 25 次停止计数测试完毕，显示测试结果屏、提示行及测试结果屏如图 11 所示。测试过程中提示行提示为“单相电力变压器变比. 极性测试”。测试完毕后结果显示在液晶屏上，图 11 中可见，测试结果包括：单相高压侧电压，单相低压侧电压，实测相角，单相额定变比，单相测试变比及单相变比误差值，组别判定，测试计数，测试状态。测试完成后按【存储】保存测试结果，【F4】打印。按【退出】返回，【确定】重新测试。

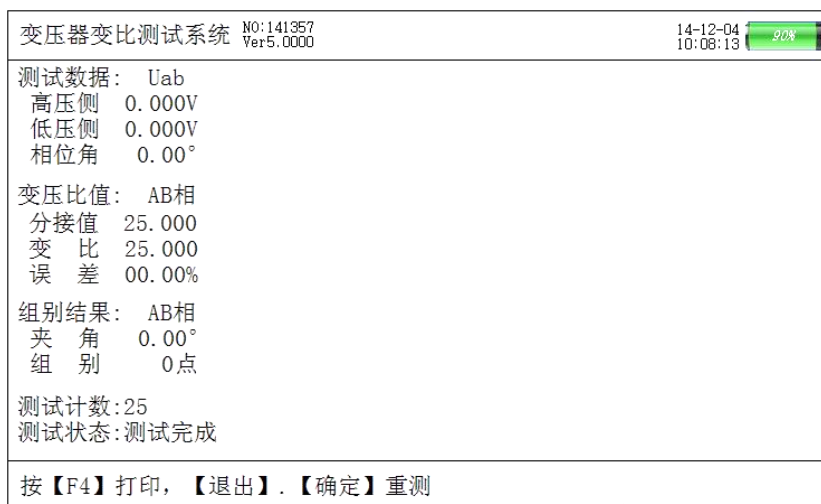


图 11 单相变压器测试接线结果屏

6. Z 型变测试

进行 Z 型变压器测试之前应先进行参数设置, 设置好各参数后按【退出】键回到主界面选择“Z 型变压器”测试项按【回车】键进入接线图屏 (如图 12 所示), 按照图示要求接线, 接线完成后按【回车】键进入“Z 型变压器”测试屏, 仪器开始自动进行测试, 测试完毕后显示测试结果屏。提示行及测试结果屏如图 12 所示。

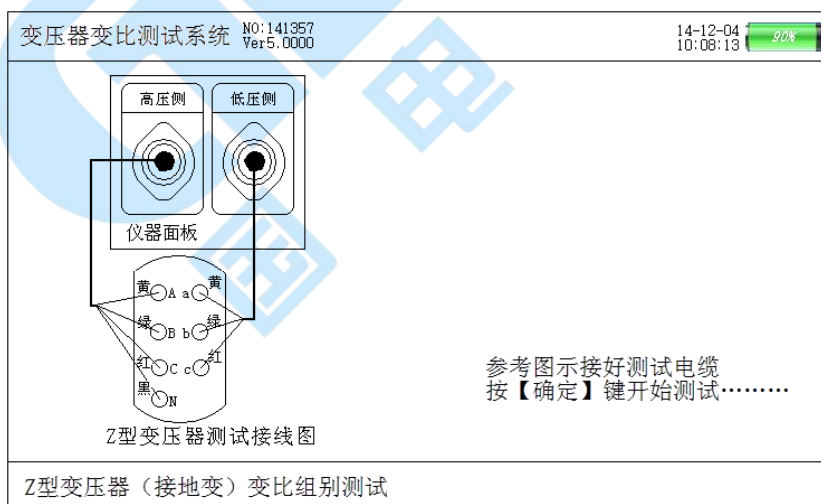


图 12 Z 型变压器测试接线提示屏

测试完成后测试结果显示在显示屏上, 如图 13 所示屏幕左侧包括: 高压侧三相的电压、相位, 低压侧三相的电压相位, 分接值, 变比值, 变比误差, 组别判定测试计数次数及测试状态。右侧包括设定的参数值及矢量分析图。提示

行提示按【存储】保存测试数据，【F4】打印，【退出】返回，【确定】重测。

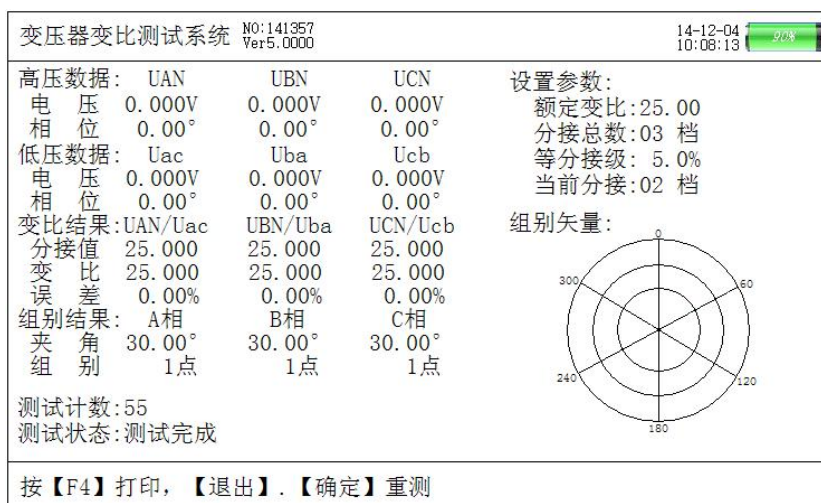


图 13 Z 型变压器测试接线结果屏

7. 斯科特变压器（T 型变）测试

进行斯科特测试之前应先进行参数设置，设置好各参数后按【退出】键回到主界面选择“斯科特测试”项按【回车】键进入接线提示屏（如图 14 所示），按照图示要求接线，接线完成后按【回车】键进入“斯科特测试”屏，仪器开始自动进行测试，测试完毕后显示测试结果屏。提示行及测试结果屏如图 14 所示。

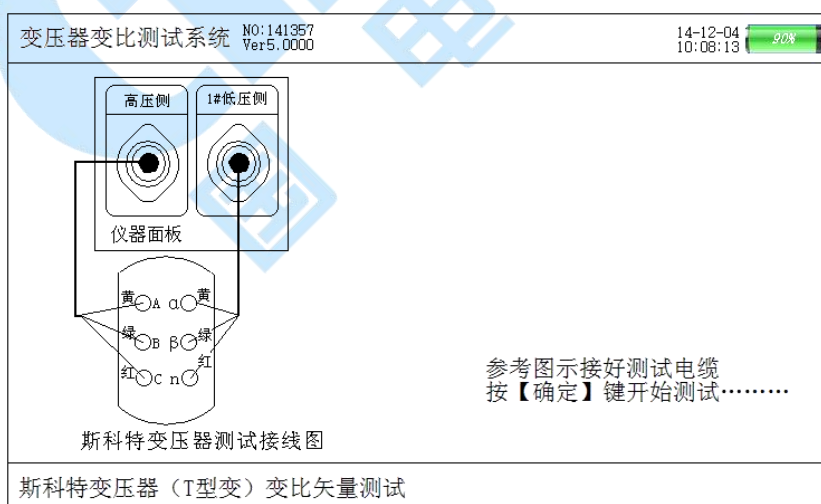


图 14 斯科特变压器测试接线提示屏

测试完成后测试结果显示在显示屏上，如图 15 所示屏幕左侧包括：高压侧三相的电压、相位，低压侧两相的电压、相位，分接值，变比值，变比误差，

组别判定测试计数次数及测试状态。右侧包括设定的参数值及低压夹角。提示行提示按【存储】，【F4】打印，【退出】，【确定】重测。

变压器变比测试系统 NO:141357 Ver5.0000			14-12-04 10:08:13
高压数据: UAB	UBC	UCA	设置参数:
0.000V	0.000V	0.000V	额定变比:25.00
0.00°	0.00°	0.00°	分接总数:03 档
低压数据: Uax	Uby		等分接级: 5.0%
0.000V	0.000V		当前分接:02 档
0.00°	0.00°		
变比结果:UAB/Uax	UCA/Uby	低压夹角:	
分接值 25.000	25.000	$\angle_{xy}=45^\circ$	
变 比 25.000	25.000		
误 差 0.00%	0.00%		
组别结果: A相	C相		
夹 角 30.00°	30.00°		
组 别 1点	1点		
测试计数:25			
测试状态:测试完成			
按【存储】.【退出】.【确定】重测			

图 15 斯科特变压器测试结果屏

8. 逆斯科特变压器（T 型变）测试

进行逆斯科特测试之前应先进行参数设置，设置好各参数后按【退出】键回到主界面选择“逆斯科特测试”项按【回车】键进入接线提示屏（如图 16 所示），按照图示要求接线。

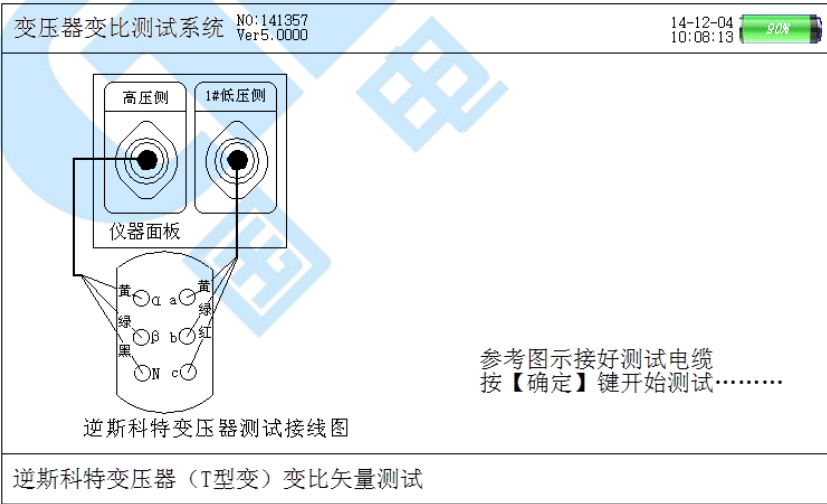


图 16 逆斯科特变压器测试接线提示屏

接线完成后按【回车】键进入“逆斯科特测试”屏，仪器开始自动进行测试，测试完毕后显示测试结果屏。提示行及测试结果屏如图 17 所示。测试完成后测试结果显示在显示屏上，如图 17 所示屏幕左侧包括：高压侧三相的电压、

相位，低压侧两相的电压、相位，分接值，变比值，变比误差，组别判定测试计数次数及测试状态。右侧包括设定的参数值及低压夹角。提示行提示按【存储】，【F4】打印，【退出】，【确定】重测。

变压器变比测试系统 NO:141357 Ver5.0000			14-12-04 10:08:13 
高压数据:	U _a N	U _β N	设置参数:
	0.000V	0.000V	额定变比:25.00
	0.00°	0.00°	分接总数:03 档
低压数据:	U _{ab}	U _{bc}	U _{ca}
	0.000V	0.000V	0.000V
	0.00°	0.00°	0.00°
变比结果:	U _a N/U _{ab}	U _β N/U _{bc}	U _a N/U _{ca}
分接值	25.000	25.000	25.000
变比	25.000	25.000	25.000
误差	0.00%	0.00%	0.00%
组别结果:	A相	B相	C相
夹角	30.00°	30.00°	30.00°
组别	点	1点	1点
测试计数:51			
测试状态:测试完成			
按【存储】.【退出】.【确定】重测			

图 17 斯科特变压器测试结果屏

9. 历史数据屏

按【查询】按键或者在主界面下选中“历史数据”选项即可进入历史数据屏，该屏显示的是曾经测量并记录的三相变压器变比测量数据。如图 18 所示历史数据屏所包含的项有，总计数数据条数，当前数据序列、记录的时间日期、试品编号、分接总数、等分接级、额定变比、变比分接值、变比值、误差、夹角和组别等。

提示行提示的内容为按【上下】翻页，【F3】删除，【F4】打印，【F5】上传数据。

变压器变比测试系统 NO:141357 Ver5.0000			14-12-04 10:08:13	
总032条	第001条	2014年2月28日17时44分55秒		
试品编号: 123456	分接总数: 5			
等分接级: 5.0%	额定变比: 23.753			
变比结果:	AB相	BC相	CA相	
分接值	0.000	0.000	0.000	
变比	23.7445	23.7506	23.7506	
误差	-0.03%	-0.01%	-0.01%	
夹角	0.34°	0.33°	0.24°	
组别	0点	0点	0点	
【上下】翻页, 【F2】存U盘, 【F3】删除, 【F4】打印				

图 18 历史数据查询

七、接线方法

1. 三相测量时，仪器高压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器高压侧的 A、B、C，仪器 1#低压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器低压侧的 a、b、c，接线正确方可测试。接线图如图 19 所示：

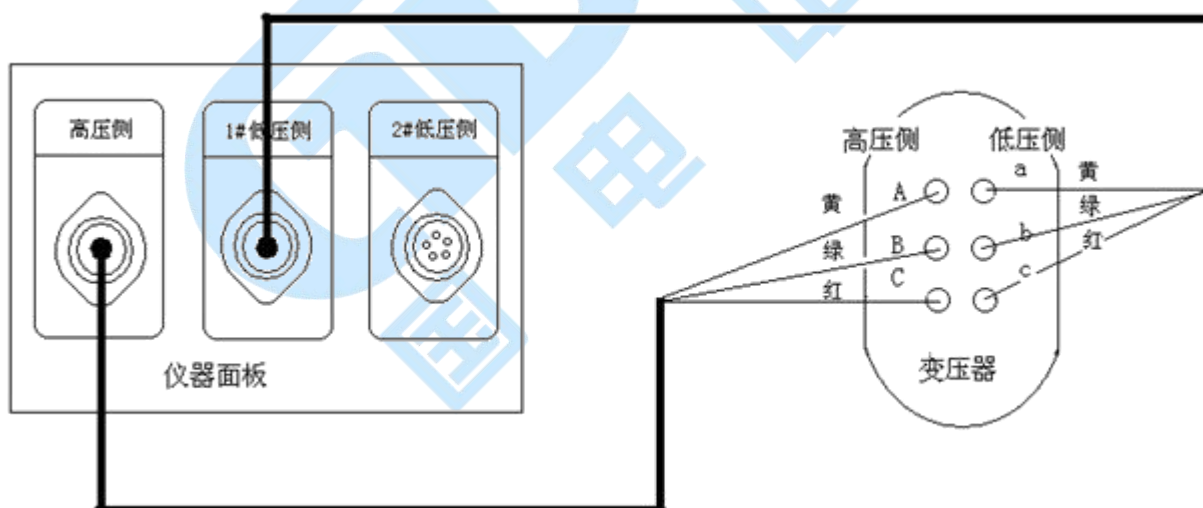


图 19 三相变压器的测试接线

2. 单相测量时，仪器高压侧的黄、黑两根线分别接单相变压器高压侧的 A，N，仪器 1#低压侧的黄、黑两根线分别接变压器低压侧的 a、n，接线正确方可测试。接线图如图 20 所示：

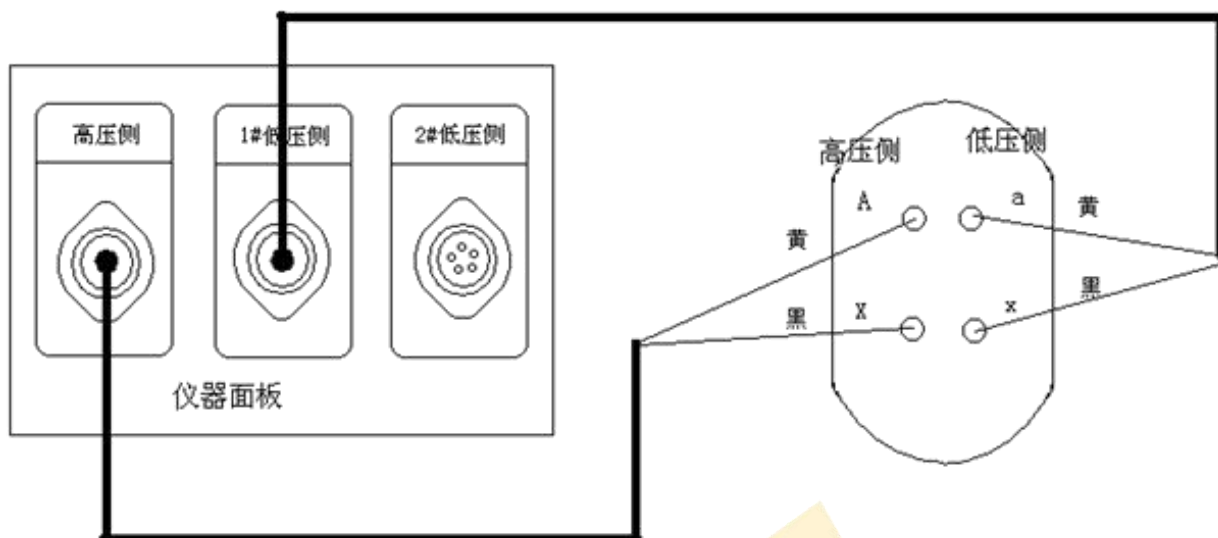


图 20 单相变压器的测试接线

3. 测量 Z 型变压器时，仪器高压侧的黄、绿、红、黑四根线分别接变压器高压侧的 A、B、C、N，仪器 1#低压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器低压侧的 a、b、c，接线正确方可测试。接线图如图 21 所示：

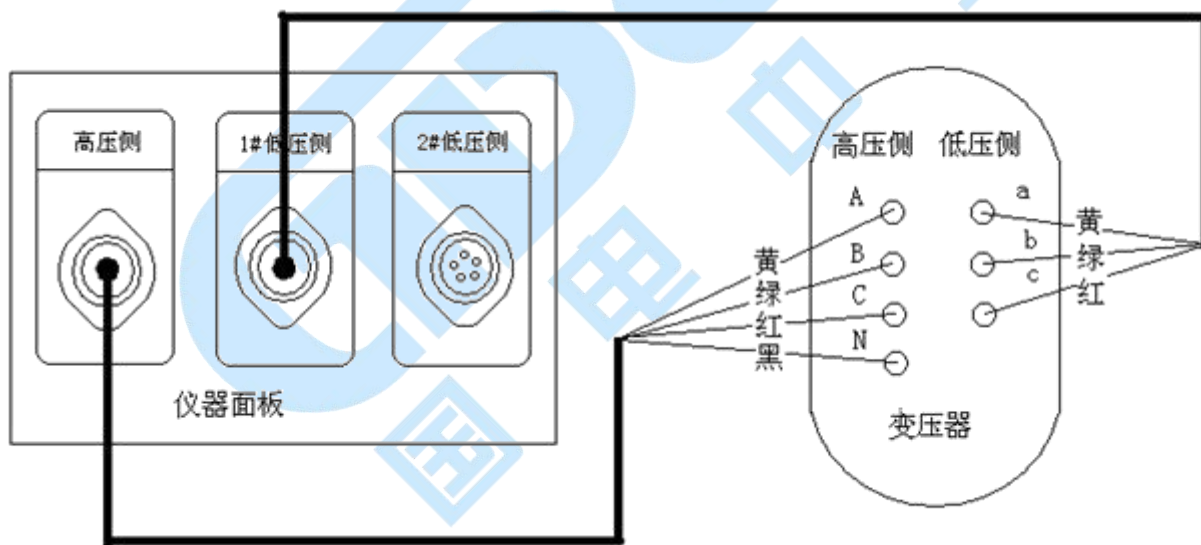


图 21 Z 型变的测试接线

八、打印机的使用方法

本仪器所使用打印机是微型打印机，当按下仪器的开关键以后打印机的“POW”和“ERR”指示灯均闪亮，之后“ERR”指示灯熄灭，“POW”指示灯常亮。打印机【LF】按键是供开发人员调试所用，非开发人员请勿使用。

每做完一项试验，均可将测试结果打印出来，每种项目的数据类型各有不同，此处不一一介绍。在结果查询时，可根据显示界面操作提示，将当前正在浏览的记录中的数据打印出来。

打印机所用的打印纸是 56mm 宽的热敏打印纸，安装的时候按【△】上方的按钮掀开打印机的机盖，将打印纸有热敏的一面（用指甲划一下有铅字迹的一面）朝向打印口（有指示灯一侧），按下打印机的机盖，当听到机盖卡好的声音表示打印纸安装正确。

撕打印纸的时候请向有指示灯的一侧撕打印纸。

九、电池维护

1. 仪器采用高性能锂离子充电电池做为内部电源，操作人员不能随意更换其他类型的电池，避免因电平不兼容而造成对仪器的损害。
2. 仪器须及时充电，避免电池深度放电影响电池寿命，
3. 正常使用的情况下尽可能每天充电（长期不用最好在一个月内存一次电），以免影响使用和电池寿命，每次充电时间应在 6 小时以上，因内部有充电保护功能，可以对仪器连续充电。
4. 每次将电池从仪器中取出后仪器内部的电池保护板自动进入保护状态，重新装入电池后，不能直接工作，需要用充电器给加电使之解除保护状态，才可正常工作。

十、注意事项

1. 在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分，以避免被电击伤。
2. 测量接线一定要严格按说明书操作，否则后果自负。
3. 测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。
4. 最好使用有地线的电源插座。

5. 不能在电压和电流过量限的情况下工作。
6. 严禁高低压接反。

十一、售后服务

凡购买本公司测试仪的用户均享受以下的售后服务：

- ❖ 仪表自售出之日起一个月内，如有质量问题，我公司免费更换新表，但用户不能自行拆机。属用户使用不当（如错插电源、进水、外观机械性损伤）的情况不在此范围。
- ❖ 仪表一年内凡质量问题由我公司免费维修。
- ❖ 仪表自售出之日起超过一年时，我公司负责长期维修，适当收取材料费。
- ❖ 若仪表出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成的损失我公司不负责任。

十二随机附件

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. 主机 | 1 台 |
| 2. 附件箱 | 1 个 |
| 3. 测试钳（高压侧黄绿红黑） | 1 套 |
| 4. 测试钳（低侧黄绿红） | 1 套 |
| 5. 电源线 | 1 根 |
| 6. 打印纸 | 2 卷 |
| 7. 说明书 | 1 本 |
| 8. 检测报告 | 1 份 |
| 9. 合格证/保修卡 | 1 份 |